

PORTWEST

Výrobca:Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland

Všetky vyhlásenia o zhode produktov Portwest sú k dispozícii na adrese

www.portwest.com/declarations

CE0194
CE0321
CE1105

ES typová skúška notifikovaného orgánu, ktorý sa podieľa na štádiu projektovania a fáze riadenia výroby, sa vykonáva:
INSPEC International Ltd, 56, Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK. **Notified Body : 0194**
SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK **Notified Body : 0321**
CCQS UK Ltd Level 2, 5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK **Notified Body : 1105**

EN355, EN360, EN362, EN353-2, EN795

SK POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

SPOJOVACIE PRVKY

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY PRED POUŽÍTIAM AKÉHOKOLVEK ZARIADENIA

Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425) EN355:2002, EN360:2002, EN362:2004, EN795:2012 a EN353-2:2002

VÝSTRAHA - NIE JE PRÍPUSTNÉ VYKONÁVAŤ DOPLNENIA ALEBO ÚPRAVY NA ZARIADENÍ.

Tento produkt je súčasťou systému zachytávania pádu. Užívateľ musí čítať a postupovať podľa pokynov výrobcu na každú časť alebo časť celého systému. Tieto pokyny musia byť poskytnuté používateľovi tohto zariadenia. Užívateľ musí prečítať a porozumieť týmto pokynom alebo si ich nechať vysvetliť pred použitím tohto zariadenia. Pri správnom používaní a údržbe tohto výrobku je nutné dodržiavať pokyny výrobcu. Zmena alebo zneužitie tohto výrobku alebo nedodržanie pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Spoločnosť PORTWEST nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby, ktoré sú dôsledkom zneužitia, nesprávneho použitia, zmien alebo úprav, alebo v prípade závad, ktoré sú spôsobené chybou inštalácie, údržby alebo nepoužívania výrobku v súlade s pokynmi výrobcu.

Je na zodpovednosti užívateľa, aby sa uistil, že je oboznámený s týmito pokynmi a je vyškolený v správnej starostlivosti a používaní tohto zariadenia. Užívateľ musí tiež vedieť o prevádzkových charakteristikách, obmedzeniach použitia a dôsledkoch nesprávneho používania tohto zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky oľahľadom použitia, starostlivosti alebo vhodnosti tohto zariadenia pre vašu činnosť, obráťte sa na výrobcu skôr, než budete pokračovať.

Pri používaní tohto zariadenia musí zamestnávateľ mať k dispozícii plán záchrany a prostriedky na jeho vykonanie a oznámiť tento plán užívateľom, oprávneným osobám a záchranárom. Majiteľ musí zabezpečiť, aby sa zaviedol záchranný plán, ktorý sa zaoberá akoukoľvek núdzovou situáciou, ktorá by mohla vzniknúť počas práce, a že je používateľ oboznámený. Musí existovať dostatok voľného priestoru pod pracovníkom, aby sa zabránilo pádu pred nárazom do zeme alebo prekážkou v prípade pádu. Požadovaná vôľa závisí od nasledujúcich faktorov: výška ukotvenia, dĺžka spojovacieho subsystému, vzdialenosť spomalenia, vzdialenosť voľného pádu, výška pracovníka, pohyb upevňovacieho prvku postroja.

Systém zastavenie pádu sa skladá z ilustrovaných súčastí a smie sa používať len s testovanými a schválenými komponentmi. Nevymieňajte ani nerobte úmyselné zmeny tohto zariadenia. Ak používate toto zariadenie v kombinácii so súčastami alebo podsystémami inými, než sú popísané v tejto príručke, obráťte sa na výrobcu. Niektoré kombinácie subsystémov a komponentov môžu narušiť prevádzku tohto zariadenia.

POUŽITIE, ÚČEL A OBMDZENIE -

POZOR:

V prípade, že bol zadržávací pádu vystavený nárazu v dôsledku pádu alebo akéhokoľvek iného náhleho nárazu, musí byť vyradený z prevádzky.

OBMDZENIA

Nikdy nezapájajte viac ako jednu osobu do zadržávacieho pádu. Odporúčaná pracovná teplota = -30 ° C až 50 ° C. Požadavka pevnosti kotvenia je 12 kN. Vyhnete sa kontaktu lana s ostrými hranami. Prístroj by mal byť ukotvený priamo nad hlavou, aby sa minimalizovalo riziko výkyvového pádu. Uhol nebezpečia výkyvu nesmie presiahnuť 30 °. **POZOR:** Nikdy nepovoľujte pripojenie viac ako jednej osoby k zariadeniu na zastavenie pádu.

NÁVOD NA POUŽITIE -

Nedodržanie pokynov týkajúcich sa údržby skladovania môže poškodiť a / alebo zmeniť správnu funkciu zariadenia.

Tieto výrobky by mali byť používané vyškolenými a / alebo kompetentnými osobami alebo by užívateľ mal byť pod dohľadom vyškolených a / alebo kvalifikovaných osôb. Pred a po použití sa musí predpokladať výška pádu. Používateľ musí vždy skontrolovať otvorený priestor pod sebou, aby sa predišlo stretu s prekážkami. Zariadenie by sa malo skontrolovať pred každým použitím (PRED POUŽÍVANÍM) a dôkladnejšie v pravidelných intervaloch (PERIODICKÁ SKÚŠKA). Výsledky všetkých podrobných inspekcí by sa mali zaznamenať a mali by sa tiež uchovávať záznamy a používaní a údržbe. Je lepšie vydať každému používateľovi OOP nové vybavenie, aby mohol poznať celú históriu používania. Ak je to potrebné, užívateľ by ho mal označiť svojim menom, niekde na zariadení kvôli identifikácii. Používateľ je tiež zodpovedný za správne uchovávanie produktu. Neotvárajte poistku proti pádu, keď je pružina pod napätím. Zariadenie so stiahnutelným lanom vyrobeným z popurhu (polyesteru alebo nylonu) musí udržiavať silu najmenej 15 kN, alebo vyrobené z oceleového lana (ocel) musí udržiavať silu najmenej 12 kN.

PRED POUŽITÍM

Pred každým použitím osobných ochranných prostriedkov je nutné vykonať kontrolu pred použitím zariadenia, aby sa zabezpečilo, že je v prevádzkyschopnom stave a správne funguje pred jeho použitím. Uistite sa, že sa dodržiavajú odporúčania pre použitie jednotlivých komponentov, ako je uvedené v užívateľskej príručke. Dôrazne sa odporúča, aby súčasti používané v systéme pochádzali od rovnakého výrobcu, aby bola zaistená spoľahlivosť produktu a konzistencia výkonu. Pred používaním tohto zariadenia si musíte prečítať a pochopiť nasledujúce pokyny alebo vám musia byť vysvetlené. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo smrti. Nepoužívajte osobné záchytné prístroje, pri ktorých by pri neočakávanom páde mohlo dôjsť k nárazu s prekážkami, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo byť smrteľné pre užívateľov. Kontrola pred použitím sa skladá z vizuálnej a hmatovej kontroly, ktorá by mala byť vždy vykonaná pred prvým použitím, každý deň.

Pred každým použitím skontrolujte zadržávací pádu vrátane funkcie zamykania (testujte prudkým potiahnutím), funkciu spätného chodu, stav lana, funkciu a stav konektorov, puzdro a spojovacie prvky, čitateľnosť štítkov a akékoľvek dôkazy o závadách, poškodení alebo chýbajúcich častiach. Overté, či sú všetky štítky prítomné a sú plne čitateľné. Skontrolujte konektory ukotvenia kvôli poškodeniu, korózii a správnejmu pracovnému stavu. Celé zariadenie je v dokonalom stave a dbajte na to, aby do púzdra nevnikla žiadna cudzia látka. Všetky viditeľné montážne skrutky a nity sú prítomné a správne utiahnuté. Konektor na hornej strane spúšťačieho zariadenia a zabezpečte jeho voľný pohyb. Skontrolujte, či nedošlo k skresleniu, prasknutiu, popáleniu alebo opotrebovaniu, a uistite sa, že držák je zatvorený. Pri každom použití skontrolujte konektory. Zaistite, aby nedošlo k poškodeniu, deformácii alebo nadmernému opotrebovaniu alebo korózii. Brána a zámkov by mali fungovať bez problémov. Brány sa musia úplne zatvoriť a zachytiť nos háčika. Ak je prítomný, skontrolujte absorbér (tímicí) energie a zistite, či bol aktívny. Nemal by existovať žiaden dôkaz predĺženia. Uistite sa, či je kryt na tímicí energie bezpečný a neroztrhaný alebo poškodený. Uistite sa, že lano sa extrahuje voľne po celom svojom rozsahu. Pri testovaní zaistite, aby ste zabezpečili správne



SPOJOVACIE PRVKY

ŠTÝL:


- FP02
- FP05
- FP30
- FP32
- FP33
- FP35
- FP36
- FP39
- FP40
- FP41
- FP42
- FP48

a hladké zatahnutie.

Skontrolujte lano na poškodenie. Za žiadnych okolností by sa zadržávací pádu nemal používať, ak má lano nejakú chybu, t. j. zlomené alebo splotené pramienové pásy, rezané vlákna alebo sa nezaťahujú správne. Ak by niekedy existovala pochybnosť o trvalej prevádzkyschopnosti niektorého zariadenia, zaležiťosť by mala byť postúpená kompetentnej osobe alebo by zariadenie malo byť umiestnené do karantény alebo vyradené. Používateľi musia byť zdravotne spôsobilí na výkon vo výškach. Varovanie, inertná suspenzia v postroji môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

PRIESTOR PÁDU

Voľný priestor, požadovaná vzdialenosť závisí od typu spojovacieho subsystému, miesta ukotvenia a charakteristik predĺženia lana. Uistite sa, že je kotviac bod správne umiestnený, aby ste obmedzili riziko a výšku pádu. Potrebná minimálna vzdialenosť pod nohami užívateľa, aby sa predišlo kolízii s konštrukciou alebo zemou pri páde z výšky = 3 metre. S hmotnosťou 100 kg je vzdialenosť medzi zadržanou vzdialenosťou 2 metre plus ďalšou vzdialenosťou 1 meter.

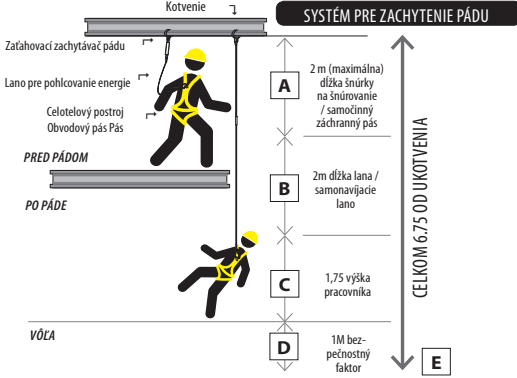

POUŽITIE

- Toto zariadenie by mali používať iba vyškolené a kompetentné osoby. Inak by používateľ mal byť pod priamym dohľadom vyškoleného a kompetentného osoby.
- Je dôležité byť bezpečnosť, aby kotvové zariadenie alebo kotvový bod boli vždy umiestnené a práce vykonávané takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť pádu a potenciálnej pádovej vzdialenosti.
- Hociak výšky je možné minimalizovať tak, že práca je priamo pod kotvou. Pokles o viac ako 30 ° od vertikály spôsobí hociaký efekt, ktorý by mohol spôsobiť zranenie alebo smrť v dôsledku prekážky.
- Nenechajte lano predĺžené po dlhšiu dobu, kým sa zariadenie nepoužíva. Umožnenie dlhého predĺženia lana môže spôsobiť predčasné oslabenie zadržávacieho prúdu.
- Vždy udržiavajte lano čisté a bez suchého bláta, cementu atď. Pokiaľ tak neučinite, mohlo by dôjsť k predčasnému zablokovaní a převáraniu.
- Je nevyhnutné vyhnúť sa kontaktu s chemikáliami, ktoré by mohli ovplyvniť výkon zariadenia. Patria sem všetky kyseliny a silné žieravé látky. Zariadenie by malo byť vyradené z prevádzky, ak dôjde ku kontaktu alebo je len podozrenie možnosti kontaktu.
- Ak dôjde k poškodeniu alebo poruchám počas prevádzky alebo v prípade okolností, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť: **OKAMŽITE ZASTAŤE PRIBIEHAJÚCE PRÁCU.**

UPOZORNENIE NA POUŽITIE

Zariadenie vyžaduje periodickú údržbu, aby boli zaistené bezpečnosť a správne pracovné podmienky. Prudko zatahajte za lano, aby ste pred každým použitím skontrolovali uzamkyvanie. Zaistite správne hladké vŕtáčik. Nepoužívajte osobné záchytné zariadenie, kde by prekážky mohli spomaliť užívateľa a zabrániť zablokovaniu mechanizmu zariadenia. Pokiaľ dôjde k pádu, prístroj sa uzamkne a zastaví pád. Akékoľvek zariadenie, ktoré je vystavené silám, ktoré sú zaťažené pádom alebo ktoré vykazujú škodu zodpovedajúcej vplyvu sily zastavenie pádu, musí byť okamžite odstránené z prevádzky.

INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA

Užívateľ musí čítať a postupovať podľa pokynov výrobcu na každý komponent alebo časť celého systému. Tieto pokyny musia byť poskytnuté užívateľovi a inštaláciu tohto zariadenia. Používateľ a inštalátor tohto zariadenia musia pred použitím alebo inštaláciou prečítať a pochopiť tieto pokyny. Dodržajte pokyny výrobcu pre bezpečnostné vybavenie používané v tomto systéme.

Toto zariadenie je určené na inštaláciu u osoby, ktoré boli vyškolené v jeho správnej aplikácii a použitia.

Kotviacie body by mali byť pokiaľ možno priamo nad užívateľom. Hojdarý pád nastane, keď kotviaci bod nie je priamo nad miestom, kde dochádza k pádu. Nepoužívajte viac ako 30 ° od vertikály. Sila nárazu na predmet v prudkom páde môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Zažité nebezpečenstvo spojené s pripojením a odpojáním od systému. Zaistite, aby boli v bodoch pripojenia a odpojenie k dispozícii dostatočne kotvené body, plošiny alebo iné prostriedky, aby sa zabezpečili bezpečné prechody do a zo systému. Najslabšou časťou väčšiny konektorov je uzatváracia brána, vyhnete sa jej zaťaženiu. Konektory sa musia voľne pohybovať bez rušenia; akékoľvek obmedzenie, zaťaženie cez okraj alebo vonkajší tlak znižujú pevnosť. Pri práci s poistkou proti pádu sa pracovník môže pohybovať v odporúčanych pracovných oblastiach pri normálnych rýchlostiach. Lano by sa malo pohybovať hladko a zaťažovať bez obmedzenia.

POZOR:


Všetky zariadenia, ktoré odporúča spoločnosť PORTWEST, by mali byť použité ako súčasť kompletných systémov ochrany pred pádom. Kupujúci alebo užívateľ, ktorý sa rozhodol ignorovať toto varovanie, je výhradne zodpovedný za bezpečnosť celého systému. Zamestnávateľ a zamestnanec si uvedomujú, že všetky komponenty systémov ochrany pred pádom sú pred použitím kompatibilné.

KOTVOVÝ BOD

Miesto ukotvenia musí byť starostlivo vybrané, aby sa znížila možnosť hojdania pri náraze a tak aby nedošlo k úderu do predmetu počas pádu. Kotvový bod systému by mal byť umiestnený prednostne nad užívateľskou pozíciou a mal by spĺňať požiadavky normy EN 795 (minimálna sila 12 kN).

D2

KARABINA:



KONEKTORY / EN362

Tento konektor možno použiť s osobnými ochrannými systémami proti pádu, ako je napríklad osobné zastavenie pádu, zadráženie, polohovanie, zavesenie alebo záchranný systém. Užívateľ musí čítať a porozumieť pokynom výrobcu pre každú súčasť acsť celého systému. Tieto konektory sú určené na použitie iba tak, ako je uvedené v užívateľských pokynoch každého výrobku.

KARABINA:

POZRITE SI SCHÉMU NA ZAČIATKU NÁVODU PRE POUŽÍVATEĽOV

Podlhovastá karabína má vysokú pevnosť hlavných čí. Pevnosť konektora je určená aplikáciou vonkajšej sily pozdĺž jej dĺžky (hlavná os) pomocou dvoch gultajúcich kovových tyčí.

Akcia 1 Otváranie brány o 90 stupňov.


Akcia 2 Stlačením brány dovnútra otvoríte bránu.

Akcia 3 Uvoľní sa a brána sa zatvorí automaticky.

Trieda B znamená Základný konektor

OTOČNÝ SNAP HÁK:

Indikátor zaťaženia sa nachádza v otočnom zariadení. Otočné oko sa pretiahne a vystaví červenú oblasť, keď je vystavený silám pôsobiacim na zastavenie pádu, ako je znázornené.

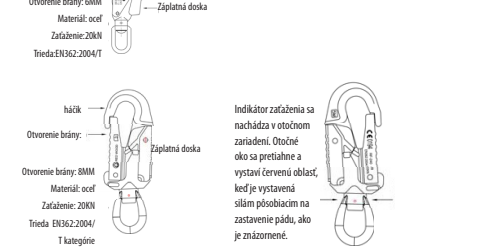

Trieda T znamená: Ukončenie konektora

PREVÁDZKA SKONTROLUJTE OTOČNÝ HÁK, ABY STE SA UISTILI, ČI FUNGUJE VOĽNE, ČI SA UZAMKNE, A ČI JE OTOČNÝ POHYB HLADKÝ.

Akcia 1: Ak chcete pripojiť poistný hák ku spojovaciemu bodu, zatlačte poistný mechanizmus na zadnej strane prstom a zatlačte bránu palcom.

Akcia 2: Keď je umiestnená okolo bodu pripojenia, uvoľnite bránu tak, aby sa automaticky uzavrela.

Akcia 3: Skontrolujte inštaláciu. Hák by mal úplne uzavrieť spojovací bod a mal by byť bezpečne uzavretý a uzamknutý. Vždy skontrolujte!

PRIPOMIENKA:

Konektor musí byť vždy používaný s uzavretou a uzamknutou bránou; jeho sila je výrazne znížená, ak je brána otvorená. Otvorte bránu a overte, či sa po uvoľnení automaticky uzavrie. Systematicky overte, či je brána úplne zatvorená a zaistite ju stlačením ruky. Pri zavretí mal konektor najvyššiu pevnosť pozdĺž svojej dlhej osi. Nakladanie v akomkoľvek inom smere znižuje jeho pevnosť.

Konektor sa ľahko prevídat' bez zohľadnenia podmienok použitia. Závisí to na intenzite a frekvencii používania a na prostredí, kde sa výrobok používa. Ak chcete predlížiť životnosť tohto výrobku, buďte opatrní pri prepave a používaní. Vyhnete sa nárazom a odieraniu o abrazívne povrchy alebo ostré hrany a pod. Tieto výrobky sa s veľkou pomaly zhoršujú bez ohľadu na použitie a toto starnutie sa zrychľuje ľahkými a dynamickými zaťaženiami.

Určité environmentálne faktory výrazne urýchľujú opotrebenie: soľ, piesok, sneh, ľad, vlhkosť, chemikálie atď. (Zoznam nie je kompletný).


Výrobok musí byť vyradený, ak:

- Bol vystavený veľkému pádu (alebo zaťaženiu).
- Nepodarí sa prejsť kontrolou.
- Výrobok, ktorý vykazuje nadmerné opotrebenie alebo poškodenie.
- Máte pochybnosti o spoľahlivosti.
- Nepoznáte úplnú históriu využitia.
- Keď sa zastoarým kvôli zmenám v legislatíve, normách, technike alebo neúčelnosti s iným zariadením atď.

STAROSTLIVOSŤ

Tento výrobok musí byť vždy chránený pred extrémnymi teplotami, mechanickými silami, chemickými látkami, ostrými predmetmi a UV žiarením. Zariadenia nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu, ale odporúča sa: Ak chcete zachovať sledovanie výrobkov, neodstraňujte žiadne značky ani štítky. Musíte skontrolovať, či označenie výrobku ostáva čitateľné po celú dobu životnosti výrobku. Nadmerné nahromadenie nečistôt, náterov a pod. môže zabrániť správnejmu fungovaniu zariadenia a v ťažkých prípadoch poškodiť výrobok, vtedy sa odporúča jeho vyradenie z prevádzky.

PREVÁDZKA

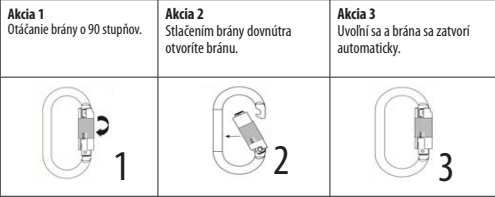

Nenechávajte prístroj v nepriaznivom počasí. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa stavu vášho výrobku alebo máte pochybnosti o jeho uvedení do prevádzky, obráťte sa na výrobcu.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Kontaminanty, ako je blato, piesok, farba, ľad, špinavá voda atď., môžu zabrániť správnejmu fungovaniu zariadenia. V prípade potreby vyčistite a vysušte výrobok. Pravidelne čistite vonkajšiu časť týchto zariadení mäkkou navlhčenou handričkou bez použitia rozpúšťadiel, kyselín alebo alkalických roztokov. Vyčistite všetky povrchové nečistoty, blato, prach atď. vlhkou hubkou. Dokončite čistú vodou a úplne vysušte čistú látkou. Nemažte žiadne súčasti prístroja. Kovové časti by mali byť utreté handričkou impregnovanou olejom na prevenciu proti korózii. Neponárajte ho do vody alebo inej kvapaliny, ktorá by mohla zmeniť silu lana alebo poškodiť mechanizmus zabraňujúci pádu.

PERIODICKÁ SKÚŠKA -

Okrem kontroly pred každým použitím, najmenej každých 12 mesiacov, musí zariadenie dôkladne preskúmať príslušný inšpektor. Táto frekvencia sa môže meniť v závislosti od frekvencie a intenzity používania. Pravidelné preskúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie trvalej účinnosti a trvanlivosti zariadenia, od ktorého závisí bezpečnosť používateľa. Výsledky skúšky sa týkajú "ZÁZNAMU O ZARIADENÍ", ktorý sa dodáva so všetkými zariadeniami a ktorý musí spracovávať zariadenie. Zaznamenajte výsledky z inspekcie s nasledujúcimi údajmi: typ a model zariadenia, obchodný názov, výrobné číslo, kontaktné údaje výrobcu, rok výroby, dátum náiku, dátum prvého použitia, dátum ďalšej periodickej kontroly, problémy, poznámky, názov a podpis inšpektora.

POSTUP SKÚŠKY

- Skontrolujte celé zariadenie, vrátane konektorov, spojovacích prvkov, púzdra atď. Prezrite celé zariadenie, či nie sú poškodené, korodované alebo hrdzavé. Pozrite sa na trhliny, ohyby alebo opotrebenia, ktoré by mohli ovplyvniť pevnosť a prevádzku systému.
- Skontrolujte veľmi starostlivo praskliny alebo iné poškodenie
- Hlavná časť telesa je rozložená rovnomerne a medzi sekciami nie sú medzery.
- Skontrolujte zadržávací pádu či nie sú uvoľnené skrutky a ohnuté alebo poškodené časti.
- Skontrolujte, či nedošlo ku kontaktu s kyselinami alebo inými chemikáliami.
- Vyberte celú dĺžku lana, aby ste mali istotu, že nebude poškodená.
- Každý komponent s výrazným odtrom alebo nathrnutím by mal byť zlikvidovaný.
- Skontrolovať popurhu:
- Popurh musí byť bez uzlov, nadmerného znečistenia, ťažkého náteru.
- Všetky popurhy by mali byť zbavené rozšírených, rezaných alebo zlomených vlákien. Skontrolujte, či nie je vidno nathrnutia, odreniny, plesne, popáleniny, zmeny farby atď.
- Hľadajte rezy na popurhu, opotrebenie a poškodenie spôsobené používaním, ohrevom a kontaktom s chemikáliami výrobkami atď. Buďte zvlášť opatrní, kontrolujte prerazania nitu a uvoľnené alebo zničené švy.
- Skontrolujte švy pre vyťahnuté alebo zrezané stehy. Zničené stehy môžu znamenať, že súčasť pohlcujúca energiu bola zaťažená nárazom a musí byť vyradená z prevádzky.
- Stav drôteného lana (pri kontrole vždy noste rukavice, aby nedošlo k poraneniu zničenými drôtmi):
- Skontrolujte tak, že vyťahnete celú dĺžku lana a umožníte jeho pomalé stiahnutie cez chrániacu ruku. Ne dovolte, aby sa lana zasunulo neovládateľne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu priadze alebo previjacej pružiny.
- Skontrolujte lano proti prerezaniu, nathrnutiu, prepáleniu, rozstrapkaniu, chemickému poškodeniu alebo silnému odtretiu.
- Prasknuté alebo prekútené drôtene lanká môžu naznačovať, že lano bolo zaťažené nárazom a musí byť odstránené z prevádzky.
- Kontrola kovových súčastí:
- Zariadenie nesmie byť poškodené, deformované alebo mať ostré hrany, ostruchy, praskliny, opotrebované časti alebo koróziu.
- U pokovovaných súčastí skontrolujte poškodenie ochrany a znaky korózie.
- Skontrolujte systém uzamkyvania konektorov, uistite sa, že vrátan pružina funguje správne a že na zapadka nie je v bočnej zatvorenej polohe. Otvorte a uvoľnite bránu, aby ste si overili, či sa správne zatvára a zamyká.
- Brána nesmie byť zablokovaná cudzími predmetmi. Nečistoty, ako je blato, piesok, farba, ľad, špinavá voda atď., môže brániť zamknutiu systému.
- Skontrolujte funkciu uzamkyvania:
- Overté, či sa lano úplne vyťiahne a plne sa zatahuje, bez toho aby bolo voľné alebo sa uvoľnilo
- Vyťahujte lano dostatočne rýchlo, aby sa systém uzamkol; zopakujte 3-5 krát, aby ste zabezpečili bezproblémovú prevádzku.

OZNAČENIE

D1 POZRITE SI SCHÉMU NA ZAČIATKU NÁVODU PRE POUŽÍVATEĽOV

1. Navigáť funguje dynamickým ťahaním lana. Lano by sa malo zablokovať a vyťahovanie zastaviť. Po uvoľnení lana by navigáť mal lano pŕitiahnuť.
2. Používajte len celotelový postroj podľa EN361. Vždy sa uistite, že sa použije iba horný dorzálny D-kružok označený veľkým "A" na celotelovom postroji.
3. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k pevnému ukotveniu, ktoré zodpovedá norme EN795, ktorá dokáže odolať ťahovej sile až 12 kN.
4. Nemanipulujte so zariadením. Zariadenie neopravujte sami.
5. Odporúčaná pracovná teplota -30 ° C až 50 ° C.
6. Tento výrobok je schopný úplne zastaviť pád človeka s hmotnosťou 100 kg, vrátane oblečenia a náradia
7. Zdvihnite lano vertikálne a skontrolujte funkciu navijania a zamykania lana / popurhu.
8. Nemožno zastaviť potopenie (praškové alebo bahňité produkty)
9. Počas presunu pracovníka je povolené vychýlenie pracovného lana od zvislej polohy až do 30 °.
10. Lano nevykazuje žiadne známky opotrebenia (párание, roztrhnutie, lámanie, korózia, zmena farby atď.).

Vypĺňte prosím nasledujúci ZÁZNAM a tento záznam uchovávajte ako referenciu. **POZRITE SI SCHÉMU NA KONCI BROŽÚRY**